

Messumformer

Messumformer im Feldgehäuse MUFG

Kurzbeschreibung

- Messumformer für Widerstandsthermometer eingebaut im Kunststofffeldgehäuse
- Durch robustes Gehäuse aus Polyamid ist der MUFG auch in aggressiven Umgebungsbedingungen der Industrie einsetzbar
- Position der Verschraubung frei wählbar
- Fühlerbruchüberwachung
- Erhältlich mit: Digitalmessumformer DMU50 (4..20mA 3-Leiter/ OLED Display)
- Kopfmessumformer KMU100 (4..20mA 2-Leiter)
- Kopfmessumformer KMUS100 (0..10V 3-Leiter)

Technische Daten Gehäuse

- Abmessungen Gehäuse: 58 x 64 x 34 mm
- Material Gehäuse: Kunststoff Polyamid
- Schutzart: IP 65 gemäß DIN 60529

Technische Daten DMU50

- Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C
- Betriebsspannung: $U_B = 10..35 \text{ V DC}$
- Strombedarf: 7,3 mA ($U_B=24V$) + 4..20mA Ausgang
- Eingang: PT1000 2-Leiter
- Messbereich max.: -100°C bis +650°C
- Messspanne min.: 10K
- Messabweichung: $<+0,1\%$ vom Endwert
- Ausgang: 4..20mA 3-Leiter aktiv (Unterlauf 3,5mA, Überlauf 20,5mA)
- Fühlerbruch: 21mA
- Standard Konfiguration: 4mA = -50°C, 20mA = 150°C (weiter Temperaturbereich parametrierbar)
- Max. zulässige Bürde: $R_{max} = [(U_B - 6V) / 0,021 \text{ A}] \Omega$
- Anzeige: hochauflösendes OLED Display 0,96 Zoll
- Ausrichtung Anzeige: 0° oder 180°
- Anzeigestellen: 4-stellig
- Anzeigebereich: -99,9 bis +999,9°C
- Elektrischer Anschluss: 5x Klemmenanschluss 1,5 mm²
- Konfiguration: Handelsübliches USB Typ C Kabel (kein Programmieradapter Notwendig)
Windows Anwendung für die Konfiguration („pmtKonfigTool“)



MUFG-C1-DMU



MUFG-A1-KMU

Technische Daten KMU100

- Betriebstemperatur: -40 °C..+85 °C
- Betriebsspannung: $U_B = 10..35 \text{ V DC}$
- Strombedarf: 4..20mA Ausgang
- Eingang: PT100 2-, 3-, 4- Leiter
- Messbereich max.: -200°C bis +650°C
- Messspanne min.: 10K
- Messabweichung: $<+0,1\%$ vom Endwert
- Ausgang: 4..20mA 2-Leiter (Unterlauf 3,5mA, Überlauf 21mA)
- Fühlerbruch: 22mA
- Standard Konfiguration: 4mA = -50°C, 20mA = 150°C (weiter Temperaturbereich parametrierbar)
- Elektrischer Anschluss: 6x Schraubklemme 1,5mm²
- Konfiguration: Programmieradapter PXU01
Windows Anwendung für die Konfiguration („PXU01“)


Technische Daten KMUS100

- Betriebstemperatur: -40 °C..+85 °C
- Betriebsspannung: $U_B = 15..35 \text{ V DC}$
- Strombedarf: max. 10mA
- Eingang: PT100/PT1000 2-, 3-, 4- Leiter
- Messbereich: 12 Messbereiche, siehe Seite 3
- Messabweichung: $<+0,3\%$ vom Messbereich
- Ausgang: 0..10V 3-Leiter
- Fühlerbruch: >10V
- Standard Konfiguration: 0V = -20°C, 10V = 150°C
- Elektrischer Anschluss: 6x Schraubklemme 1,5mm²
- Konfiguration: DIP-Schalter (12 unterschiedliche Messbereiche)


Messumformer

Technische Zeichnung

MUFG-C1-DMU

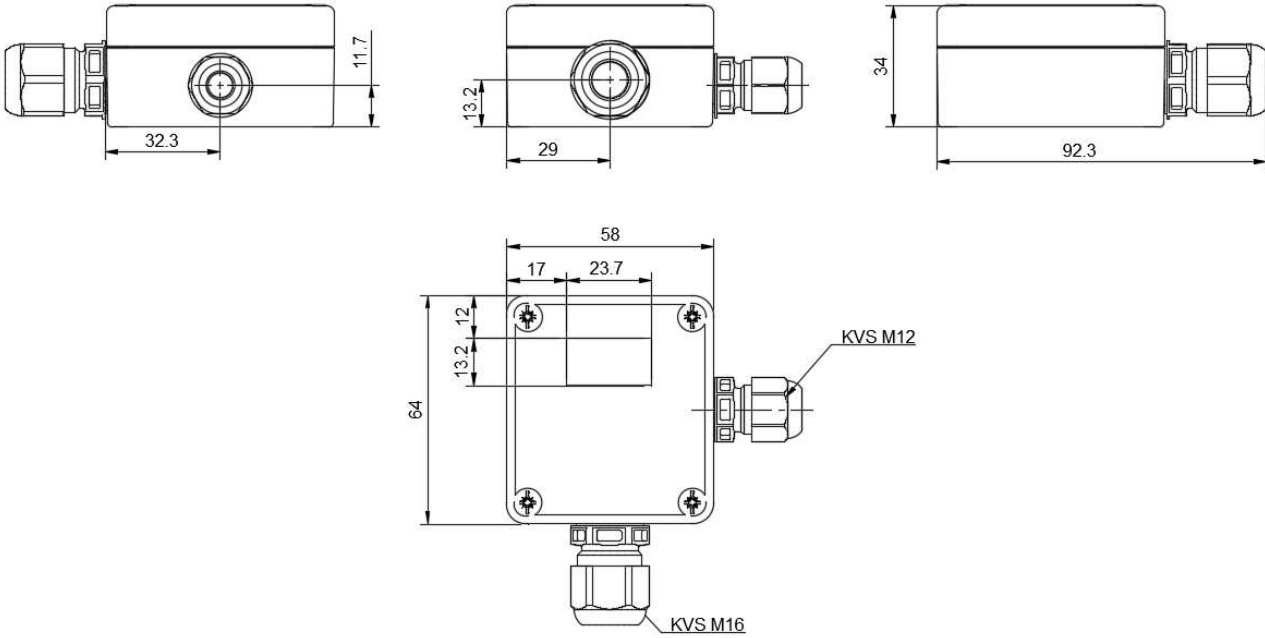


MUFG 100-A1-KMU/ MUFG 100-A1-KMUS

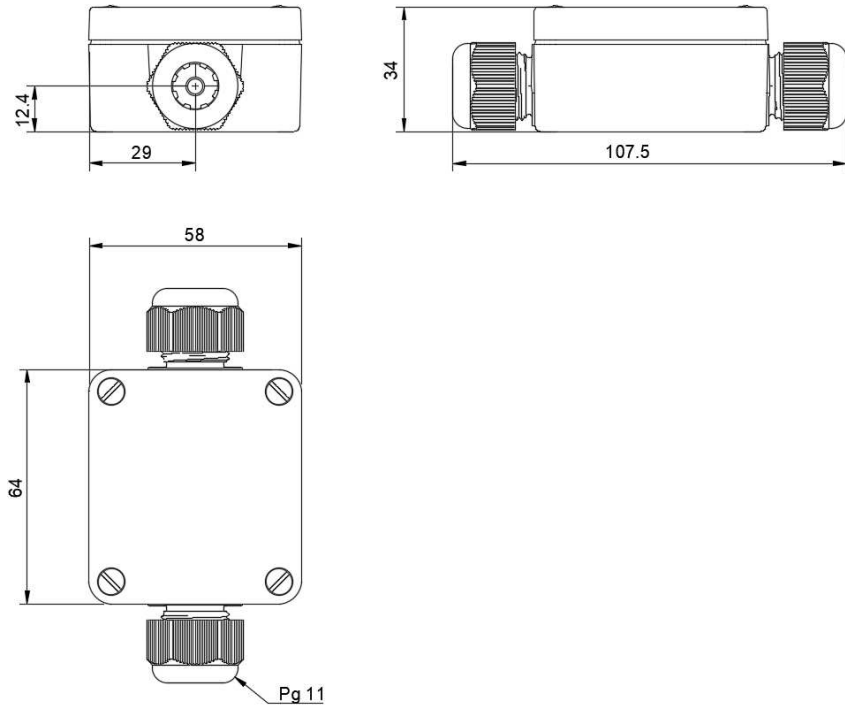


Messumformer

Anschluss


MUFG mit DMU

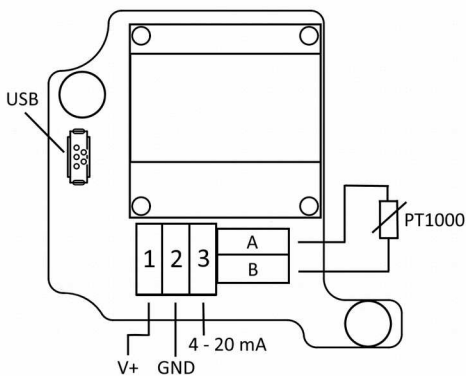

MUFG mit KMU

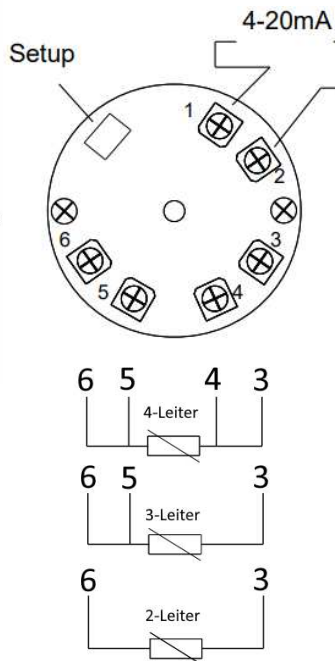

MUFG mit KMUS

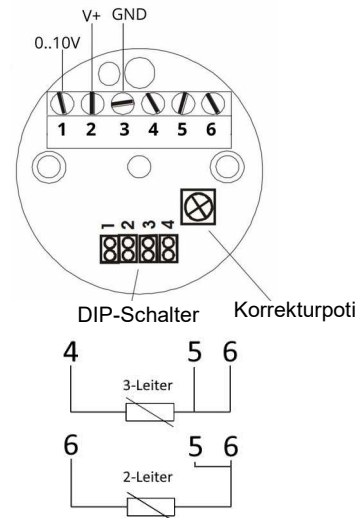

Nr.	Messbereich	DIP-Sch. 1 2 3 4
MB1:	- 20°C .. +150°C	1-1-1-1
MB2:	0°C .. + 50°C	0-1-1-1
MB3:	0°C .. +100°C	1-0-1-1
MB4:	0°C .. +200°C	0-0-1-1
MB5:	0°C .. +300°C	1-1-0-1
MB6:	0°C .. +400°C	0-1-0-1
MB7:	0°C .. +500°C	1-0-0-1
MB8:	0°C .. +600°C	0-0-0-1
MB9:	- 50°C .. + 50°C	1-1-1-0
MB10:	-100°C .. +100°C	0-1-1-0
MB11:	- 30°C .. + 70°C	1-0-1-0
MB12:	- 40°C .. + 60°C	0-0-1-0

Jumper = 1: gesteckt, Jumper = 0: nicht gesteckt

Achtung: Für Pt1000 sind nur die Bereiche 1..5 verfügbar.

Bestellcode MUFG

Bestellbeispiel: MUFG-A1-DMU (0..150°C)

Ausrichtung Verschraubung und Schutzarmatur (Fühler)

- A1 Verschraubung Ausgang oben, Verschraubung Eingang unten (bei DMU nicht möglich)
- B1 Verschraubung Ausgang rechts, Verschraubung Eingang links (bei DMU nicht möglich)
- C1 Verschraubung Ausgang unten, Verschraubung Eingang rechts

Messumformer

- DMU Mit Digitalmessumformer DMU50 (PT1000 2-Leiter, 4..20mA 3-Leiter, OLED Anzeige)
- KMU Mit Kopfmessumformer KMU100 (PT100 2-, 3-, 4- Leiter, 4..20mA 2-Leiter)
- KMUS Mit Kopfmessumformer KMUS100 (PT100/1000 2-, 3-, 4- Leiter, 0..10V 3-Leiter)

Bestellcode Parametriersoftware Kit PXU01 für KMU

Bestellbeispiel: PXU01

- Parametriersoftware Kit PXU01, bestehend aus
- Software auf CD
 - Schnittstellenumsetzer auf USB-Port
 - Steckeradapter für KMU und Temperaturfühler WTR 4XX-Serie